ピンホール探知器

(PINHOLE & HOLIDAY DETECTOR)

ＴＯ－１５０Ｃ

（コンクリート素地専用）

取扱説明書

●ピンホール探知器「TO-150C」は『高電圧発生器』です。
●安全にお使いいただくために、取扱説明書をよく読み、
内容を理解してからお使い下さい。
●取扱説明書は大切に保管し、常に参照して下さい。

株式会社 サンコウ電子研究所
東京・大阪・名古屋・福岡・川崎

目　次

⚠ 安全上の注意　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1
⚠ 使用上の注意　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　2
⚠ 帯電の注意　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　3
1．概説　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　4
2．仕様　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　4
3．本体、プローブ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　5
　3－1．本体、プローブの接続図　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　5
　3－2．本体、プローブの各部名称　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　6
4．主要各部の基本操作　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　7
　4－1．本体について　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　7
　4－2．プローブについて　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　7
5．使用方法　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　8
　5－1．各部の接続　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　8
6．検査の手順　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　8
　6－1．ピンホール検査の予備試験　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　8
　6－2．プレ・チェッカーによる通電性の評価　・・・・・・・・・・・・・・・　8
　6－3．検査電圧の決め方　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　9
　6－4．ピンホール検査の手順　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　9
　6－5．通電性表示値－図1－　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　11
　6－6．推奨検査電圧－図2－　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　12
7．検査終了後の取扱手順　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　13
8．保守点検　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　14

安全にご使用いただくために、必ずお読み下さい。

警告 **感電** **安全上の注意（厳守して下さい）** **スパーク**

⃠ ピンホール検査作業中、ピンホール欠陥箇所と電極部（ブラシ先端など）との間で火花放電（スパーク）が発生します。付近に引火性ガス等が漏れる恐れのある危険な場所では絶対に使用しないで下さい。

⃠ 本器は高電圧発生器です。
操作する人は感電防止のため電気絶縁性の高いゴム手袋、ゴム底靴を着用して下さい。
プローブの金属金具、アースクリップ、検査対象物の金属露出部（導電体）には、絶対に素手で触れたり、体を近づけたりしないで下さい。電撃（電気ショック）を受けます。
（注：服などの布を通して電撃を受ける事があります。）
また、操作する人以外の付近にいる人にも十分注意して下さい。

⃠ 本器は使用中オゾンを発生します。（特に放電時は多く発生します。）
オゾンは悪臭を放ち、人体に悪影響を及ぼす事があります。狭い場所で使用する時は、換気を十分行いオゾンが溜らないようにして下さい。

⃠ 雨天、水たまり、高湿気などの環境下では周辺の電気の絶縁が低下し、感電しやすくなっています。本器は使用しないで下さい。

⃠ 手元スイッチは、ＯＦＦにした時ただちに高電圧出力を切り、操作する人及び、本器周辺の人々の安全を図るためのものです。従ってＯＮにするのは高電圧設定調整時と、ピンホール検査作業時のみにして下さい。

⃠ 本器を誤って使用すると電撃（電気ショック）を受けます。
操作する人などは、過労、疲労気味など、体調が悪い時は操作を中止して下さい。

⃠ 安全のために、本体のアース端子から接地用リード線で大地に直接アース（接地）して下さい。
「必ずＤ種接地（１００オーム以下）を厳守」

☆ガスなど引火性の強い物質の送配管を利用した接地は厳禁です。
☆信号電線の入っている電線管を利用した接地も禁止です。

安全にご使用いただくために、必ずお読み下さい。

注 意　　使用上の注意（内容を理解し、正しくお使い下さい）

検査対象物の皮膜は電気絶縁性物質であり、その皮膜が十分硬化し、乾燥し、汚れ、あるいは付着物が無い状態が必要です。
これらの条件が満たされていない場合、誤動作の原因となります。

本器はピンホール探知時に火花放電を発生し、広い周波数帯で電磁波ノイズが発生します。コンピュータなど電子機器の近くでの使用は、それらの機器の動作不良の原因になる事がありますので注意して下さい。

アースクリップ（－電極）は、母材となるコンクリートに埋設している鉄筋、鉄骨、配管等の露出金属部分に直接接続して下さい。サビや汚れの上から接続した場合、接触不良となり誤動作の原因となりますので注意して下さい。

本器の使用及び、保管管理の温度範囲は０℃～４０℃となっています。
また、強い振動や高温多湿な場所での使用・保管管理は機器の寿命を縮めたり、故障の原因になります。

本器を取扱う場合、手元スイッチ、プローブ、コード、コンセント、プラグ類は乱暴に扱わないで下さい。故障の原因になります。

ブラシ電極はサビていたり、先が曲がって不揃いであったり、塗料やゴミなどが付着していると誤動作の原因になります。常に点検し手入れをして下さい。

接続コード類は定期的に点検し、外傷や断線などの不良箇所がある場合、新しいものと交換して下さい。誤動作あるいは電撃（電気ショック）の原因となります。
特にプローブやアースのコードは入念に点検して下さい。このプローブコードは特殊高電圧コードを採用しています。途中の継ぎ足し、市販コードの使用は避けて下さい。

使用後は汚れ等を取り除き、本体、プローブ、コードをバッグに戻し保管・管理をして下さい。

本器を分解、あるいは改造などは行わないで下さい。メーカーの保証外となったり故障修理が不能となる事があります。
（年に一度は定期点検を受けて下さい。）

安全にご使用いただくために、必ずお読み下さい。

注 意　帯電の注意（よく読んで下さい。帯電ショックを受けます。）

⃠ 本器には、電源スイッチを切った（OFF した）とき、高電圧出力側に残留する電荷を自動的に除去する自己放電機能付となっていますが、さらに安全を期すために、電源スイッチを切った後には必ずブラシ電極とアース極を接触（ショート）させて、強制除電を実行して下さい。
実行しないと感電の原因になります。

⃠ ピンホール検査を行う時、皮膜には帯電が生じます。この帯電した皮膜に人が触ったり近づいたりすると、皮膜表面の電荷によって人体帯電が起きます。特に大きなタンクなどに入って、その内面をピンホール検査したとき、タンク内の歩行時に着用の靴と皮膜間の摩擦等により人体に帯電が起こりやすくなります。

⃠ 帯電した人が素手で金属に触れようとすると、人体から金属に向かって放電が起こり、電撃（電気ショック）を受ける事があります。
これは人体の電荷が金属を通して急激に放出するためで、一時的な痛みを伴います。帯電量によっては、衣服を通して間接的な電撃も受けますので注意して下さい。

⃠ 人体に帯電したときは、除電棒（オプション）を使う事によって人体の電荷を緩やかに除電し、電撃をなくす事ができます。

⃠ 操作者は、周囲の金属や、他の人に触れないように注意を払って作業して下さい。
操作者や作業者が金属に触れるときは、必ず除電棒などで人体の電荷を除電してしてから触るようにして下さい。除電をしないと、電撃を受ける原因になります。

１．概 説

本器はコンクリート構造物の表面に劣化や腐食、汚染物質の侵入、漏水等の防止を目的として施工される絶縁性ライニング皮膜のピンホールを電気的に検出する検査器として開発されたものです。

２．仕 様

- 型　　式 ： ＴＯ－１５０Ｃ（コンクリート素地専用）
- 方　　式 ： 直流高電圧放電式
- 出力電圧 ： ５ ～ １５ ｋＶ
- 短絡電流 ： ２ｍA以下
- 警報方式 ： 本体のランプ、ブザー
- 電　　源 ： ＡＣ １００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
- 消費電力 ： １００ＶA以下
- 使用環境 ： 温度 ０～４０℃、湿度 ８０%以下
- 寸法重量 ： 本体（鉄製）　２５０(W)×１５０(H)×３５０(D)㎜、約１１ kg
- プローブ ： 塩ビ製継ぎプローブ・ブラシホルダー付　１式
  ハンドル部：φ３８×５８５ mm、
  ヘッド部(短)：φ２６×２５５ mm（ブラシホルダー含む）
  手元押しボタンスイッチ及び起動表示ランプ（LED）付
  高電圧コード&操作コード 各５m付
- 付属品 ： ①クリップ付きアースコード　５m　１本
  ②接地用リード線　１０m　１本
  ③電源コード　５m　１本
  ④平形ブラシ電極（３００×３０ mm、真鍮製）　２本
  ⑤プローブ収納バッグ　１ヶ
  ⑥接地棒（φ７×３００ mm）　１本
  付属品・プローブ共一式 約3.5 kg
- オプション ： ヘッド部(長）φ２６×６９０ mm（ホルダー含む）
  除電棒
  （最寄りの営業所にお問い合わせ下さい。）

３．本体・プローブ

３－１．本体・プローブの接続図

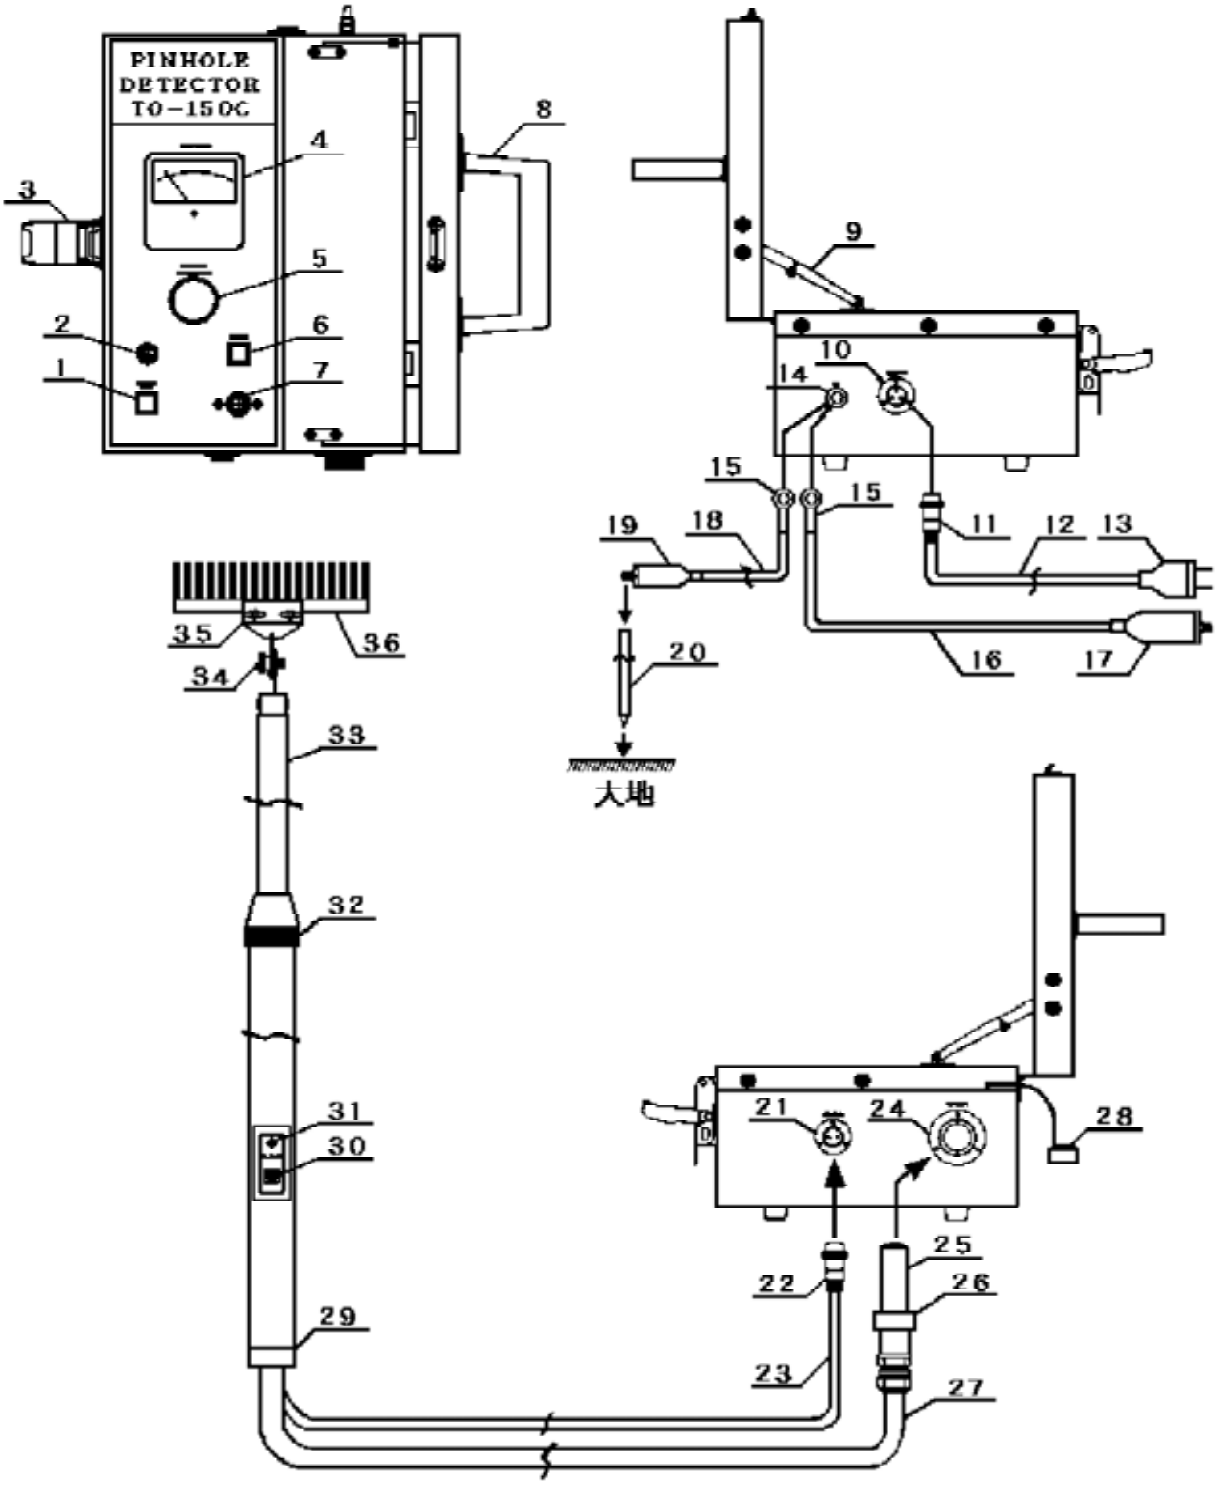

３－２．本体・プローブの各部名称

※５ページの「３－１．本体・プローブの接続図」を参照して下さい。

番号	名　称	番号	名　称
1	電源スイッチ （POWER）	１９	接地用クリップ
2	サーキットプロテクター	２０	接地棒
3	パッチン錠	２１	安全スイッチ用メタルコンセント
4	出力電圧計	２２	安全スイッチ用メタルコンセントプラグ
5	電圧調整ツマミ（VOLT ADJUSTER）	２３	安全スイッチコード
6	アラームランプ （ALARM LAMP）	２４	高電圧出力コネクター
7	警報ブザー （ALARM BUZZER）	２５	高電圧接栓部
8	取手	２６	高電圧接栓固定カラー
9	ステー	２７	高電圧出力コード
１０	電源用メタルコンセント	２８	高電圧出力コンセント保護キャップ
１１	電源用メタルコンセントプラグ	２９	プローブハンドル
１２	電源コード	３０	安全スイッチ
１３	電源プラグ	３１	起動表示ランプ
１４	アース端子（FG 端子）	３２	プローブヘッド固定ナット
１５	メガネ端子（M6）	３３	プローブヘッド（150C：短ヘッド付き）
１６	アースコード	３４	ブラシ電極角度調整ネジ
１７	アースクリップ	３５	平形ブラシ電極ホルダー
１８	接地用リード線	３６	平形ブラシ電極

４．主要各部の基本操作

４－１．本体について

・電源スイッチ(POWER)（1)

本体の電源スイッチです。

スイッチを押すとスイッチ内のランプが点灯し、電源が ON になります。

再度スイッチを押すとスイッチ内のランプが消灯し、電源が OFF になります。

・サーキットプロテクター（2)

本器に異常があった場合、サーキットプロテクターの中央部が突出し、本器への電源供給を停止します。一旦電源スイッチ(1)を切り、サーキットプロテクターの突出部を下方に押す事により復帰します。

再度電源スイッチを ON にした時、サーキットプロテクターが作動するようであれば故障です。修理を依頼して下さい。

・出力電圧計(OUT VOLT)（4)

高電圧出力の電圧指示計です。指示単位は kV です。

・電圧調整ツマミ(VOLT ADJ.)（5)

出力電圧の調整ツマミです。

出力電圧計(4)を見ながら、5 ～ 15kV の範囲内で出力電圧を設定して下さい。

・アラームランプ(ALARM LAMP)（6)

ピンホールが検出された時、点灯します。

点灯時間は約１ sec で、その後、自動で消灯します。

・警報ブザー（ALARM BUZZER）（7)

ピンホールが検出された時、警報を発します。

鳴動時間は約１ sec で、その後、自動で鳴りやみます。

４－２プローブについて

・安全スイッチ（30)

高電圧の『ON、OFF』を手元で行う押しボタン式安全スイッチです。

本体が通電中、プローブの手元で高電圧の出力を『ON、OFF』します。

スイッチを押し続けている間は『ON』になり、押しやめた時に『OFF』になります。

・ブラシ電極角度調整ネジ（34)

作業性に合わせて平形ブラシ電極の角度を調整します。

・平形ブラシ電極ホルダー（35)

平形ブラシ電極を取り付けるホルダーです。

５．使用方法

５－１．各部の接続

※コンセント類を装着する前に電源スイッチ(1)及び、安全スイッチ(30)のOFFを確認すると共に、電圧調整ツマミ(5)を左へいっぱいに回しておいて下さい。

１）電源コード(12)の電源用メタルコンセントプラグ(11)を本体の電源用メタルコンセント(10)に差し込み、固定カラーを回して固定して下さい。
電源プラグ(13)は AC100V（50/60Hz）に接続します。

２）継ぎ式プローブのため、プローブハンドル（29）にプローブヘッド（33）を差し込み、プローブヘッド固定ナット（32）を締めて固定します。

３）安全スイッチ用メタルコンセントプラグ(22)を本体側の安全スイッチ用メタルコンセント(21)に差し込み、固定カラーを回して固定して下さい。

４）本体のアース端子(14)のナットを外し、アースコード(16)と接地用リード線(18)の２本のメガネ端子(15)をボルトに挿入し、ナットで固定して下さい。
アースクリップ(17)は検査対象の母材コンクリートの鉄筋等の露出金属に確実に接続して下さい。
なお、近くに金属露出部が無い場合は、導電性パッドでアースを代用して下さい。導電性パッドは必ずコンクリート素地の表面に直接張り付けて下さい。導電性パッドは低周波治療用健康器具に用いられているもので、最寄りの医薬品販売店で求める事ができます。
接地用クリップ(19)は大地アース用です。付属の接地棒(20)等で確実に大地に接地して下さい。大地へはD種接地(100 Ω以下)を行って下さい。
アースが不確実な場合、誤動作、他の機器へのノイズ、異常帯電などの原因になります。

５）本体の高電圧出力コンセント保護キャップ(28)を取り外し、プローブの高電圧接栓(25)を本体側高電圧出力コネクター(24)に差し込み、高電圧接栓固定カラー(26)を回して固定して下さい。

６）平形ブラシ電極ホルダー(35)の蝶ナットを緩め、押さえ金具の間に平形ブラシ電極(36)を挿入し、蝶ナットを締めて固定して下さい。

７）ブラシ電極角度調整ネジ(34)を緩め作業性に合わせて平形ブラシ電極ホルダー(35)の角度を調整して下さい。調整後、ネジを締めて固定して下さい。

６．検査の手順

６－１．ピンホール検査の予備試験

本器『TO-150C』の特長は、コンクリートを放電電流の帰還媒体としており、コンクリートに含まれる水分量の度合い（通電性）がピンホール検査の能力を左右します。
従って、ピンホール検査を行う前には必ずコンクリートの通電性をプレ・チェッカー（別売品）で予め測定し、ピンホール検査の実施可否を評価しなければなりません。

６－２．プレ・チェッカーによる通電性の評価

１）プレ・チェッカーを使用して、コンクリートの通電性を測定して下さい。

２）プレ・チェッカーの表示値と皮膜の厚みとの関係を、11 ページの「６－５.通電性表示値 －図１－」により交点を求めます。
交点が曲線以上にあればピンホール検査が可能と評価できます。

３）皮膜の厚みに対する検査電圧を、12 ページの「６－６.推奨検査電圧(kV) －図２－」により読みとります。
読みとった値(kV)が、ピンホール検査に必要な推奨検査電圧となります。
前項２）の評価が不可であればピンホール検査を中止して下さい。

※プレ・チェッカーの詳細な使用方法は、別途取扱説明書をご覧下さい。

６－３．検査電圧の決め方

前項６-２.で求めた検査電圧は、表面が滑らかで高密度のコンクリート供試体上に電気絶縁性の高い、エポキシ板材を乗せて測定したもので、好条件下の電圧値であります。
しかし、現実の構造物ではコンクリート骨材の種類や配合の違い、密度、表面粗度など性質上の違いなどがあり、これらの要因は通電性測定の表示値にも差異を生じさせます。
この差異は検査電圧にも影響を与えるため、本検査における電圧の設定は、これらの事項と皮膜の材種を考慮し、推奨検査電圧を参考の上、当事者間の協議によって決めなければなりません。
ピンホール検査における電圧設定の通念は、検査対象物に針先などでピンホールを人工的に作り、平形ブラシ電極(36)の当て方や掃引速度の違いなどによって誤作動しないように、ピンホール検査の動作を確認して検査電圧を決めます。

６－４．ピンホール検査の手順

安全上の注意、使用上の注意、帯電の注意 をそれぞれもう一度よくお読み下さい。

1)本体の確認
パッチン錠(3)を外し、蓋の両側のステー(9)がロックするまで開いて下さい。
途中で止めると蓋が閉じて怪我をする事があります。十分に注意して下さい。

2)スイッチの確認
本体の電源スイッチ(1)とプローブの安全スイッチ(30)が共に「OFF」の状態であることを確認して下さい。

3)出力電圧調整ツマミの確認
出力電圧調整ツマミ(5)が「Ｌ」方向（逆時計回し）に回しきった位置にある事を確認して下さい。

4)電源プラグの差込
電源コード(12)の電源プラグ(13)を AC100V のコンセントに差し込んで下さい。

5)電源 ON
本体の電源スイッチ(1)を押して、機器の電源を ON します。
プローブ(29)を手に持ち、空中に保持します。手元安全スイッチ(30)を押し込み「ON 」にします。その時には起動表示ランプ（31）が点灯し、平形ブラシ電極に高電圧が印加されている状態になりますので注意して下さい。

6)出力電圧の設定

出力電圧調整ツマミ(5)を「H」方向（時計回し）に徐々に回していき、出力電圧計(4)の指針を検査に必要な電圧値に合わせます。

7)検査

プローブ先端の平形ブラシ電極(36)を皮膜表面に軽く接触させ、毎秒 30cm 以下の速度でゆっくり掃引して下さい。掃引中、ピンホールを検出するとアラームランプ(6)が点灯し、警報ブザー(7)が鳴ります。

【注意】平形ブラシ電極(36)はゆっくりと皮膜表面に近づけて下さい。
急速に皮膜表面に近づけると、その瞬間に警報（アラームランプ(6)・警報ブザー(7)）が誤作動する事があります。（異常ではありません。）

６－５．通電性表示値 －図１－

通電性表示値　　－図１－

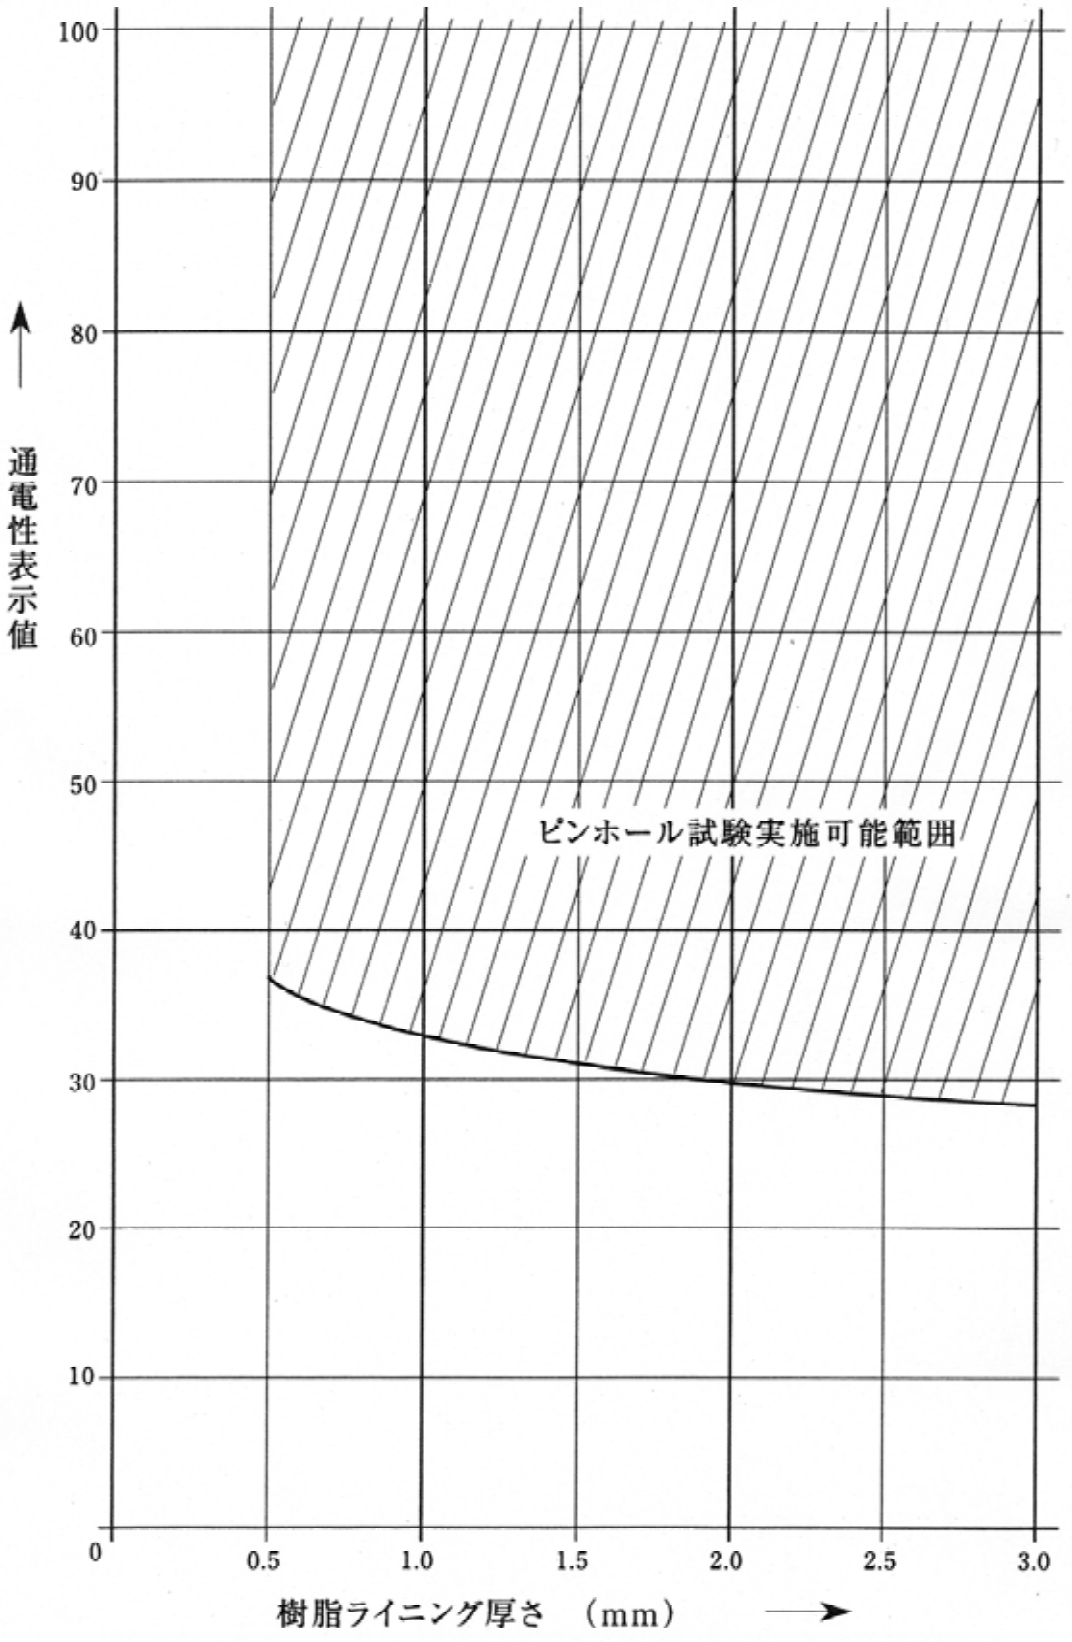

６－６．推奨検査電圧 －図２－

推奨検査電圧（kV）　　－図２－

（例：エポキシ樹脂）

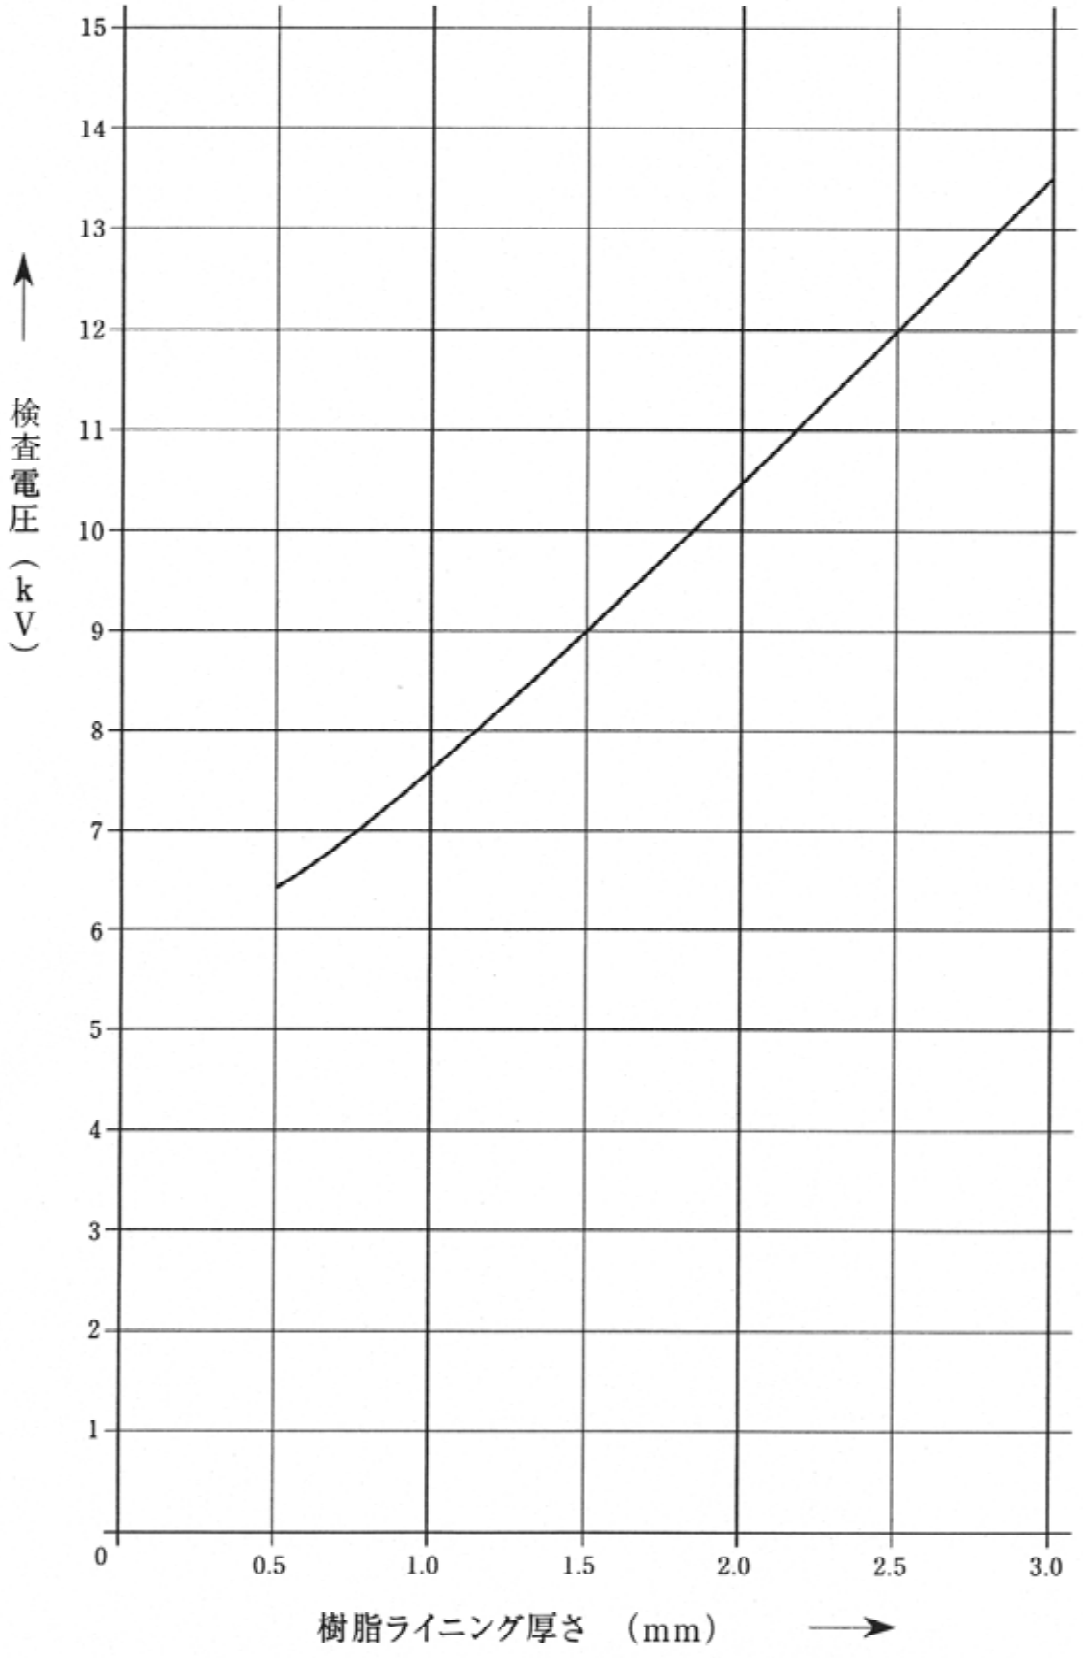

７．検査終了後の取扱手順

1)安全スイッチの「OFF」

プローブ(29)を空中に保持したまま、安全スイッチ(30)を「OFF」にして下さい。

2)出力電圧調整ツマミの位置

出力電圧調整ツマミ(5)を「Ｌ」方向（逆時計回し）に回しきった位置に戻して下さい。

3)電源スイッチの「OFF」

本体の電源スイッチ(1)を押して電源を「OFF」にして下さい。

4)強制除電

平形ブラシ電極(36)とアースクリップ(17)又は、アース端子(14)を接触（ショート）させて下さい。高電圧出力の強制除電は安全のため必ず行って下さい。

5)電源プラグの取り外し

電源プラグ(13)を AC100V のコンセントから抜いて下さい。

6)アースクリップ等の取り外し

母材に接続したアースクリップ(17)と大地に接続（Ｄ種接地）した接地用クリップ(19)をそれぞれ外して下さい。

7)本体接続コードの取り外し

各接続コードの固定カラー等を緩め、コード類を本体から外して下さい。

プローブ、コード類をきれいに清掃し、収納バッグに収めて下さい。

8)本体の蓋

本体の２つのステー(9)を同時に手前に引きつつ、蓋をゆっくり下げ、パッチン錠(3)で固定します。

9)保管・管理

本器の保管・管理は、湿気が少なく、温度が４０℃以下の、清潔で振動のない場所にして下さい。

８．保守点検

1)プローブ及びコードが汚れた場合は、必ず清掃して下さい。
湿気、汚れは感電の原因になりますので、注意して下さい。

2)高電圧接栓部(25)が汚れた場合は、特によく清掃して下さい。
湿気、汚れは火災・故障の原因になります。

3)平形ブラシ電極(36)は検査毎に必ず点検して下さい。
ブラシの先端が曲がったり、隙間のあるものや、ゴミの付着などで汚れているものを使用すると、誤動作の原因になります。

4)電源スイッチ(1)、アラームランプ(6)の表示灯や警報ブザー(7)は、検査毎に動作を確認して下さい。
上記表示灯の球切れは、感電・火災・事故の原因になります。
また、アラームランプ(6)・警報ブザー(7)の不良は検査不良の原因になります。
不良品が見つかった場合は修理を依頼して下さい。

5)出力電圧計(4)は常に動作を確認して下さい。
出力電圧調整ツマミ(5)で調整するとき、指針に引っかかりが見られたら修理を依頼して下さい。

6)接続コード類は検査毎に点検して下さい。
接続部の緩み、外傷、断線などの不備が見つかった場合は、修理または、新品に交換して下さい。
特に電源コード(12)、高電圧出力コード(27)、接地用リード線(18)は入念に点検して下さい。

7)定期的な点検・校正を実施して下さい。
本器の性能を保つために、年に一度の定期点検をおすすめします。

主 営 業 品 目
膜　　厚　　計
ピンホール探知器
水　　分　　計
結　　露　　計
検　　針　　器
鉄 片 探 知 器
鉄 筋 探 査 機

発売元　株式会社 サンコウ電子研究所

東京営業所 :〒101-0047　東京都千代田区内神田2-6-4　TEL.03-3254-5031　FAX.03-3254-5038
大阪営業所 :〒530-0046　大阪市北区菅原町2-3　TEL.06-6362-7805　FAX.06-6365-7381
名古屋営業所 :〒462-0847　名古屋市北区金城3-11-27　TEL.052-915-2650　FAX.052-915-7238
福岡営業所 :〒812-0023　福岡市博多区奈良屋町11-11　TEL.092-282-6801　FAX.092-282-6803
本　　社 :〒213-0026　川崎市高津区久末1677　TEL.044-751-7121　FAX.044-755-3212

製造元　**信光電気計装 株式会社**